



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №73 «ОРЕШЕК»
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАРИУПОЛЬ»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
ул. Сеченова, 53, г. Мариуполь, 87524, E-mail: mariupol.mbdou73@yandex.ru

20.12.2024 № 258

О выполнении предписаний МЧС

в ГКДОУ «Детский сад №73 г.о. Мариуполь» ДНР

Лист профилактической беседы № 164 от 25.03.2024 года

Всего замечаний – 16 шт.

Выполнено:

- образовательной организацией - 0, израсходованная сумма - 0 руб.
- подрядной организацией – 13

Не выполнено: 3

План


устранения недостатков выявленных в ходе профилактического визита

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок выполнения
1	Не осуществлены приемка и ввод в эксплуатацию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (не издан приказ о создании рабочей комиссии по приемке и вводе систем в эксплуатацию; для приемки не представлен комплект документации по выполненным работам; не проведены комплексные испытания на работоспособность; не организовано техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и т.д.)	подраздел 6.2 ГОСТ Р 59638-2021; подраздел 6.2 ГОСТ Р 59639-2021).	Выполнено 01.07.2024, акты представлены 31.08.2024
2	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение	часть 7 статьи 83 Федерального Закона Российской Федерации от	выделена ячейка на пульте пожарной части

	пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	22.07.2008 N. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ)	ГКДОУ заключён контракт: №610ТО/ ип от 11.11.2024
3	Окончание монтажных работ противопожарных дверей не подтверждено актом сдачи-приемки, а также передачей заказчику исполнительной документации; лицензия на выполнение данного вида работ не представлена	п. 8.2, приложение Д ГОСТ Р 57327-2016; п. 3 и приложение (п. 8) к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128).	Выполнено, ИД принято стройконтролем
4	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, лестничной клетки не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери оборудованы замками, которые открываются с помощью ключей)	п. 26 ППР в РФ	Выполнено, на эвакуационных выходах установлены замки с электронными ключами и связаны с системой ПС
5	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	Выполнено
6	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	п.1.1 таблица 1 РД 34.21.122-87	Согласно СО 153-34.21.122-203 Мачта сотовой связи установлена в непосредственной близости со зданием детского сада, что является естественным громоотводом. Детский сад находится в зоне влияния более высоких зданий и сооружений.
7	Оповещение о пожаре предусмотрено во всех помещениях (включая спальные помещения в групповых ячейках), а не	таблица 2 п. 1 СП 3.13130.2009	Выполнено, установлена система более

	только дежурного персонала		высокого уровня
8	При двухстороннем открывании дверей из помещений в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору не принята ширина коридора, уменьшенная на ширину дверного полотна	(п. 4.3.4 СП 1.13130.2020);	Выполнено 02.12.2024
9	Не соблюдается минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, которая должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	В рамках РВР не предусмотрено расширение проёмов и изменение конструктива здания.
10	Пищеблок ДОО, а также части зданий, группы помещений или отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовке, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, не отделены перегородками 1-го типа	п. 7.2.18 СП 252.1325800.2016	Выполнено 02.12.2024
11	Не произведено категорирование помещений складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности	ст.26,27 Федеральный закон № 123—ФЗ	В здании детского сада категорированных помещений нет
12	Не предоставлены данные по пожарной опасности на покрытие (линолеум) пола в групповых ячейках	таб. 29 Федерального закона № 123-ФЗ	Выполнено сертификат № RU С-RU.ПБ 97.В.00481/23
13	Здание не оборудовано фотолуминесцентными эвакуационными системами (ФЭС)	п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018	Выполнено
14	Не разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые должны размещаться на видных местах здания	п. 5 ППР в РФ	Выполнено 01.12.2024
15	Размеры противопожарного люка 2 — типа в чердачном перекрытии при выходе из внутренней лестницы на чердак не соответствуют размерам 0,6 х 0,8 метра (по факту 0,6 х 0,6 метра)	п. 7.7 СП 4.13130.2013	В рамках РВР не предусмотрено расширение проёмов и изменение конструктива здания.
16	Отопительные приборы в лестничных клетках, расположенные на высоте менее 2,2 метра от поверхности площадок лестницы	п. 6.4.9 СП 60.13330.2020	Выполнено отопительные приборы на лестничных клетках расположены на высоте 2 м

Заведующий

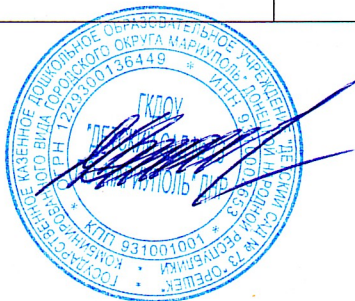

Е.О. Васина